

# スリット部強度試験報告書

(15mmスリット製品)

平成 19年 9月 作成

アーボ株式会社

本 社 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名礼 459  
TEL 0585-55-2216(代)  
FAX 0585-55-2218

## はじめに

近年、多数の路線でご使用いただいているスリット形側溝ですが、下の写真のようにスリット部の欠け・割れが多く発生しており、当社でも安全性・耐久性に関して懸念をいたしております。

そうした中、実際に 15mm スリット部がどれくらいの荷重で破損するのかという問い合わせを頂き、スリット部の強度試験を行い確認することとしました。



15mm スリット側溝欠け・割れ状況

### 1. 試験方法

日 時 平成 19 年 9 月 15 日(土)

試験場所 アーボ株式会社 谷汲本社工場 試験室

試験概要 ①供試体はアーボ(株)製 18NA-45V×1,000 を 2 本用意した。

②路盤材に相当する加圧部材として、 $\phi 25\text{mm}$  と  $\phi 38\text{mm}$  の鋼材をそれぞれ H=50mm に切断し、PL-100×100×9 のプレートに溶接したものを準備した。

③スリット中心位置に加圧部材を設置し、試験を行った。



供試体設置状況




供試体スリット部



φ 25mm 加圧部材



φ 38mm 加圧部材

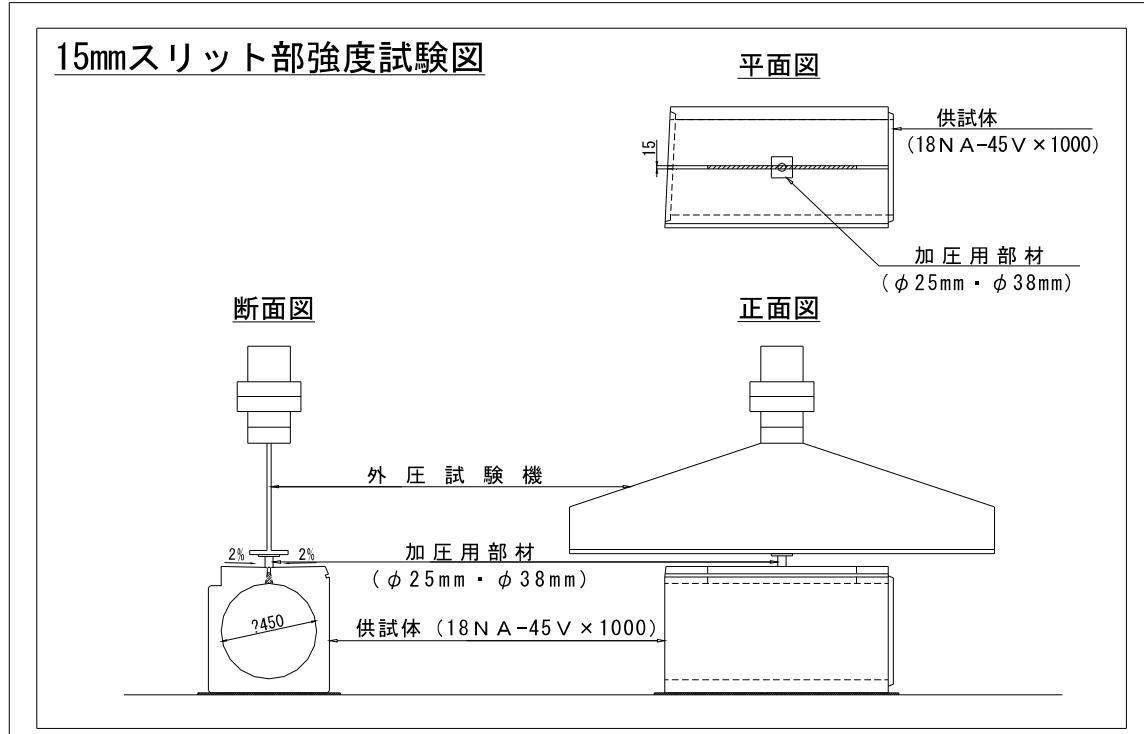


15mm スリット部強度試験図

## 2. 試験結果

### ① $\phi 25\text{ mm}$ 加圧部材の場合

$25\text{ mm}$  加圧部材はスリットの中に圧入される形となり、両側の壁部分を削るのみで、大きな欠け・割れは認められませんでした。

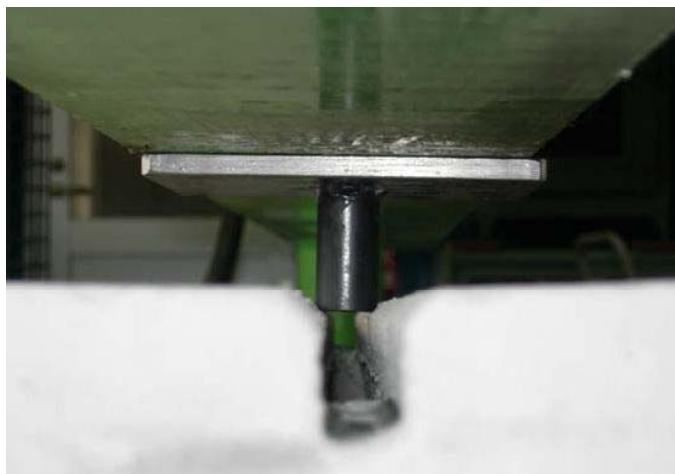


載荷状況



載荷後、スリット部欠け状況（内部）

### ② $\phi 38\text{ mm}$ 加圧部材の場合

$38\text{ mm}$  加圧部材では平均  $6.3\text{kN}$  で加圧部材接触面付近にひび割れが起り、平均  $33.5\text{kN}$  で鉄筋からのはく離を伴う欠けが発生しました。

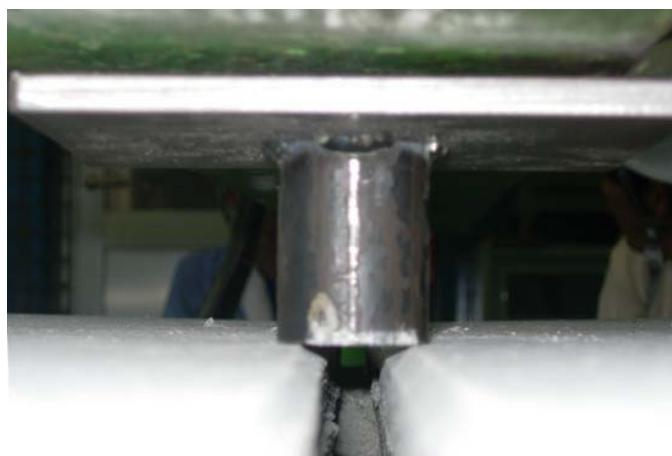

載荷状況



載荷後、天端欠け状況

### 3. 考 察

今回の押抜き試験から以下のようなことがわかりました。

- ① 上層路盤材を想定した 25 mm の加圧部材の場合、スリット部両側の壁を削るような形で圧入されました。実際の現場でも右の写真の様に 25 mm 程度の石はスリット部の壁を少し削るようにして押し込まれると考えられます。



- ② 下層路盤材を想定した 38 mm の加圧部材の場合、**平均 6.3kN** で加圧部材接触面付近にひび割れが入り、**平均 33.5kN** で鉄筋からの剥離を伴う欠けが発生しました。幹線道路を走行している大型車は後輪荷重が **50kN** であり、下の写真の様にスリット部に集まった石の上を通過した場合には、大きな欠けや割れが発生すると考えられます。



(**33.5kN** 加圧時に発生した応力を計算した所、約 **88N/mm<sup>2</sup>** となり、当社スリット製品のコンクリート設計基準強度 **39.3N/mm<sup>2</sup>** の **220%** となります。また、大型車の後輪荷重 **50kN** により発生する応力は約 **130 N/mm<sup>2</sup>** で **300%** を超えると予想できます。したがって一般的なコンクリート 2 次製品の設計基準強度 **30~40N/mm<sup>2</sup>** の約 **3~4 倍** となるため、現在市場にあるスリット製品では耐えられないと思われます。)



2 % の勾配が付けてあるため、石がスリット部に集まりやすい構造です。



トラック等が路側に寄った時にタイヤが乗りやすい位置にスリットがあります。